



Obec Středokluky

Lidická 61, 252 68 Středokluky

Výzva k předložení nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu

Sanace kanalizace

Popis poruch

Kanalizace ve Středoklukách je kompletně vyčištěná a pro všechny úseky máme kamerový záznam.

1) Poruchy na přivaděči Nad Panskou

- Poloha:** Severní část obce mezi křížením ulic Kladenská a Na Ovčíně (50.1341667N, 14.2401778E) a čistírnou odpadních vod (50.1370653N, 14.2338264E). Prochází body 50.1364394N, 14.2363475E, 50.1354836N, 14.2383217E, 50.1349267N, 14.2391961E.
- Prostředí:** Vpusti se nachází na poli a v blízkosti rybníka Pod Panskou.
- Přístup:** Od ulice Kladenské a od ČOV.
- Typ poruch:** Proražené potrubí (nevhodná realizace).
- Oprava:** Sanace potrubí lokální samonosnou vložkou DN300, zednické zapravení vyústění potrubí.

Seznam poruch:

Číslo šachty	Vzdálenost	hloubka
55A-54	20,52m	210-290cm"
54-53	0,5 a 1,4m	210-290cm
53-52	8,02m	210-290cm
52-51	0m napojení	190cm
51-53	44,72m	190cm
50-49	0m napojení	200 cm
48-49	0m napojení	200 cm
47-46	4,58	150cm
45-43?	30,08 a 31,21	110 cm



Obec Středokluky

Lidická 61, 252 68 Středokluky

Úsek: 55A-54, staničení: 20,22m, počet KRV: 2ks






Obec Středokluky

Lidická 61, 252 68 Středokluky

Úsek: 54-53; staničení: 0,5m a 1,4m; počet KRV: 2ks



Úsek: 53-52; staničení: 8,02m; počet KRV: 1ks

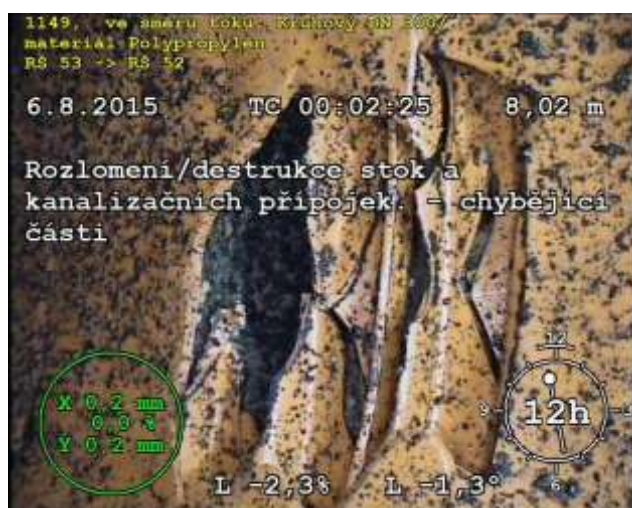

Úsek: 52-51; staničení: 0m; špatné napojení – zednické zapravení





Obec Středokluky

Lidická 61, 252 68 Středokluky

Úsek: 51-50; staničení: 44,75m; počet KRV: 1ks





Obec Středokluky

Lidická 61, 252 68 Středokluky

Úsek: 50-49; staničení: 0m; špatné napojení – zednické zapr.



Úsek: 48-49; staničení: 0m; špatné napojení – zednické zapravení



Úsek: 47-46; staničení: 14,58m; počet KRV: 1ks





Obec Středokluky

Lidická 61, 252 68 Středokluky

Úsek: 45-43; staničení: 30,11-30,4m; počet KRV: 3ks





Obec Středokluky

Lidická 61, 252 68 Středokluky

2) Porucha u Plovárny

Poloha: Severní část obce v areálu Plovárny Středokluky (50.1352653N, 14.2326139E)

Prostředí: Trávník v blízkosti vodní nádrže.

Přístup: Vedle ulice U Koupaliště – možnost přístupu z přilehlé komunikace

Typ poruch: Proražená kameninová trubka v hloubce cca 240 cm, mezi RŠ7 a RŠ6, vzdálená 11,76 metru. Na vzdálenosti cca 14 metrů je „lavor“, potrubí není v rovině a stojí zde voda, potrubí se ucpává. Poruchu si prohlédněte zde: <https://www.youtube.com/watch?v=Oid7LHq2eug> – 11m.

Oprava: Výkop a uložení nového potrubí v délce 14m.

Problémy: Vysoká spodní voda při napouštění vodní nádrže a napájecí potrubí do této nádrže, které kříží narušenou kanalizaci.

3) Porucha RŠ 79A

Poloha: Ulice Kladenská (50.1334428N, 14.2381072E).

Prostředí: Trávník před domem č.p. 4.

Přístup: Z přilehlé komunikace a návsi.

Typ poruchy: Průsak – infiltrace-stříkání v šachtě 79A.

Oprava: Zednické zapravení vyústění potrubí.